
SMG2000

数字式双钳相位伏安表

说明书

目 录

一、概述	2
二、基本误差	2
三、工作误差	4
四、安全特性	4
五、其它技术特性	5
六、使用操作	5
七、显示屏角度选择	8
八、电池更换	8
九、警告	8
十、成套配置	8

1、概述

SMG2000B 数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量 U-U、I-I 及 U-I 之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组 CT 之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量 U1-U2 之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达 25mm，屏幕角度可自由转换约 70° ，以获得最佳视觉效果。

仪表外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套及便携式铝合金盒，安全、可靠。

2、基本误差

2.1 参比工作条件

- (a) 环境温度： $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$
- (b) 环境湿度： $(45 \sim 75)\% \text{RH}$
- (c) 被测信号波形：正弦波、 $\beta = 0.02$
- (d) 被测信号频率： $(50 \pm 0.2) \text{Hz}$
- (e) 被测载流导线在钳口中的位置：任意
- (f) 测量相位时被测信号幅值范围：

$100 \sim 220\text{V}$ 、 $0.5\text{A} \sim 1.5\text{A}$

(g) 外参比频率电磁场干扰：应避免

2.2 基本误差极限

2.2.1 交流电压（见表 1a）

表 1a: SMG2000B 交流电压测量误差

量 限	分 辨 率	基本误差极限
20V	0.01V	± (1.5%读数+2)
200V	0.1V	
500V	1V	

输入阻抗：各量限均为 $2M\Omega$

测 U1-U2 相位时电压输入回路阻抗： $40K\Omega$

2.2.2 交流电流（见表 2a）

表 2a: SMG2000B 交流电流测量误差

量 限	分 辨 率	基本误差极限
200mA	0.1mA	± (2.5%读数+2)
2A	1mA	
10A	10mA	

2.2.3 相位

U-U、U-I、I-I（见表 3a）

表 3a: SMG2000B 工频相位测量误差

范 围	分 辨 率	基本误差极限
(0~360) °	1°	±4°

3、工作误差

3.1 额定工作条件

- (a) 环境温度：(0~40) °C
- (b) 环境湿度：(20~80) % RH
- (c) 被测信号波形：正弦波、 $\beta = 0.05$
- (d) 被测信号频率：(50±0.5) Hz
- (e) 被测载流导线在钳口中的位置：任意
- (f) 测量相位时被测信号幅值范围

测 U1-U2 相位时：30V~500V

测 I1-I2 相位时：10mA~10.00A

测 U1-I2 或 I1-U2 相位时：

10V~500V、10mA~10.00A

- (g) 外参比频率电磁场干扰：应避免

3.2 额定工作误差极限

在 3.1 所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

4、安全特性

4.1 耐压

电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1min 的试验。

4.2 绝缘电阻

仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间： $\geq 10\text{M}\Omega$

5、其它技术特性

5.1 显示位 $\frac{1}{2}$ 数：3

5.2 采样速率：2~3 次/秒

5.3 电源：单个 9V 叠层电池、电源电流小于 5mA

5.4 外形尺寸

表壳尺寸：186×86×33

钳壳尺寸：140×40×19

钳口尺寸： $\Phi 7\times 8$

5.5 重量

表 体：280g

测 量 钳：2×200g

5.6 储存条件

温 度： $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$

6、使用操作

按下 ON-OFF 按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量
限。

6.1 测量交流电压

将旋转开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限，将被测电压从 U1
插孔输入即可进行测量。若测量值小于 200V，可直接旋转开关至 U1
对应的 200V 量限测量，以提高测量准确性。

SMG2000B 两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关

拨至参数 U2 对应的量限，将被测电压从 U2 插孔输入进行测量。

6.2 测量交流电流

将旋转开关拨至参数 I1 对应的 10A 量限，将标号为 1# 的钳形电流互感器付边引出线插头插入 I1 插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于 2A，可直接旋转开关至 I1 对应的 2A 量限测量，提高测量准确性。

测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限，将标号为 2# 的测量钳接入 I2 插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。

6.3 测量两电压之间的相位角

测 U2 滞后 U1 的相位角时，将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 U1 各量限，测量 U1 输入电压，或逆时针旋转开关至参数 U2 各量限，测量 U2 输入电压。

注意：测相时电压输入插孔旁边符号 U1、U2 及钳形电流互感器红色“*”符号为相位同名端。

6.4 测量两电流之间的相位角

测 I2 滞后 I1 的相位角时，将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限，测量 I1 输入电流，或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限，测量 I2 输入电流。

6.5 测量电压与电流之间的相位角

将电压从 U1 输入，用 2# 测量钳将电流从 I2 输入，开关旋转至参数 U1I2 位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数

U1 各量限测量电压。

也可将电压从 U2 输入，用 1# 测量钳将电流从 I1 输入，开关旋转至参数 I1U2 位置，测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量 I1 或 U2 之值。

6.6 三相三线配电系统相序判别

旋转开关置 U1U2 位置。将三相三线系统的 A 相接入 U1 插孔，B 相同时接入与 U1 对应的±插孔及与 U2 对应的±插孔，C 相接入 U2 插孔。若此时测得相位值为 300° 左右，则被测系统为正相序；若测得相位为 60° 左右，则被测系统为负相序。

换一种测量方式，将 A 相接入 U1 插孔，B 相同时接入与 U1 对应的±插孔及 U2 插孔，C 相接入与 U2 对应的±插孔。这时若测得的相位值为 120° ，则为正相序；若测得的相位值为 240° ，则为负相序。

6.7 三相四线系统相序判别

旋转开关置 U1U2 位置。将 A 相接 U1 插孔，B 相接 U2 插孔，零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为 120° 左右，则为正相序；若相位显示为 240° 左右，则为负相序。

6.8 感性、容性负载判别

旋转开关置 U1I2 位置。将负载电压接入 U1 输入端，负载电流经测量钳接入 I2 插孔。若相位显示在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围，则被测负载为感性；若相位显示在 $270^\circ \sim 360^\circ$ 范围，则被测负载为容性。

7、显示屏角度选择

若需改变显示屏角度，可用手指按压显示屏上方的锁扣钮，并翻出显示屏，使其转到最适宜观察的角度。

8、电池更换



当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时，说明电池电量不足，此时应更换电池。

更换电池时，必须断开输入信号，关闭电源。将后盖螺钉旋出，取下后盖后即可更换电池。

9、警告

(a) 不得在输入被测电压时在表壳上拔插电压、电流测试线，不得用手触及输入插孔表面，以免触电！

(b) 测量电压不得高于 500V；

(c) 仪表后盖未固定好时切勿使用；

(d) 请勿随便改动、调整内部电路；

10、成套配置

(a) SMG2000B 数字双钳相位伏安表：1 块 （配橡胶防护套）

(b) 使用说明书：1 本

(c) 配套钳形电流互感器

SMG2000B： 配圆头钳形电流互感器 2 把

(d) 电压测试线：1 套（四根）

(e) 铝合金箱：1 个